

ERFA FA (ASSISTANTS DE VOL), faits et standards selon la SHA


Échange d'expériences pour assistants de vol 2016

02-01 Maintenance et entretien

Genre de charge utile:	Transport de bois, bûcheronnage	Page 1 de 1
Partie d'équipement:	Troupes de bûcheronnage, élingues	Moyens de réception de charge

Élingues standard:

Câbles à torons ronds monocouches
Câblage croisé à droite
Éléments: fil, toron, âme
Résistance à la charge de rupture des fils,
entre 1770 N/mm² 1960 N/mm²

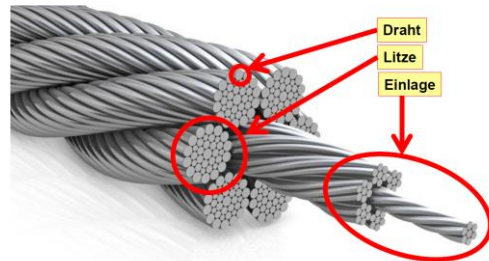

Endommagements ayant conduit à une mise au rebut dans le service de vol:



1



2



3



4



5



6



7

1. Écrasement

2. Extrémités de câble défectueuses

3. Nœuds

4. Torsion

5. Repli

6. Tire-bouchon

7. Rupture de toron

Entretien conforme:

Indépendamment du contrôle visuel quotidien

1. Contrôler la plaquette de câble (conformité)
2. Contrôler l'extrémité de câble, ferrures
3. Contrôler la section de câble
4. Contrôler la longueur de câble libre

Risques particuliers:

Lors de l'accouplement de câbles d'acier, veiller à n'utiliser que des câbles tournant de gauche vers la gauche ou de droite vers la droite:

Danger: détorsion réciproque

Câblage à droite, câblage à gauche

Illustration, variantes

